




WITTENSTEIN

alpha

alpha Advanced Line TP⁺ ATEX

Bruksanvisning

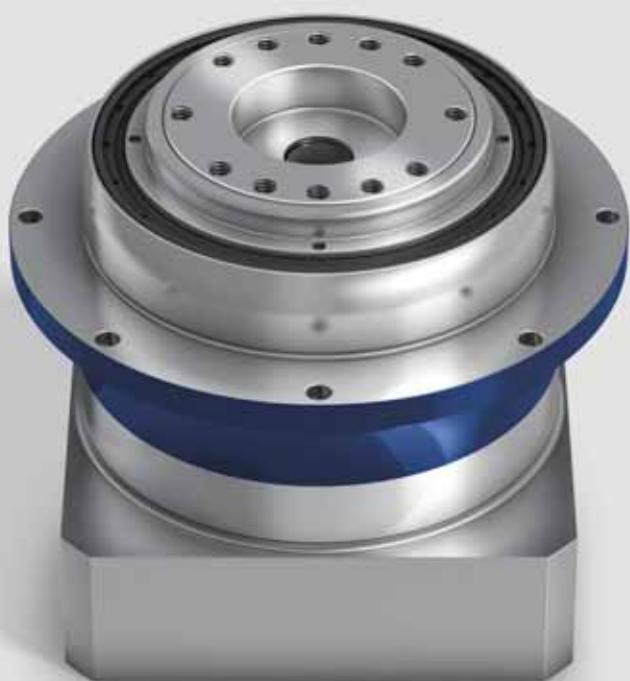

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1
 D-97999 Igelsheim
 Germany

Customer Service

			
Deutschland	WITTENSTEIN alpha GmbH	service@wittenstein-alpha.de	+49 7931 493-12900
Benelux	WITTENSTEIN BVBA	service@wittenstein.biz	+32 9 326 73 80
Brasil	WITTENSTEIN do Brasil	vendas@wittenstein.com.br	+55 15 3411 6454
中国	威腾斯坦(杭州)实业有限公司	service@wittenstein.cn	+86 571 8869 5856
Österreich	WITTENSTEIN GmbH	office@wittenstein.at	+43 2256 65632-0
Danmark	WITTENSTEIN AB	info@wittenstein.dk	+45 4027 4151
France	WITTENSTEIN sarl	info@wittenstein.fr	+33 134 17 90 95
Great Britain	WITTENSTEIN Ltd.	sales.uk@wittenstein.co.uk	+44 1782 286 427
Italia	WITTENSTEIN S.P.A.	info@wittenstein.it	+39 02 241357-1
日本	ヴィッテンシュタイン株式会社	sales@wittenstein.jp	+81-3-6680-2835
North America	WITTENSTEIN holding Corp.	technicalsupport@wittenstein-us.com	+1 630-540-5300
España	WITTENSTEIN S.L.U.	info@wittenstein.es	+34 93 479 1305
Sverige	WITTENSTEIN AB	info@wittenstein.se	+46 40-26 50 10
Schweiz	WITTENSTEIN AG Schweiz	sales@wittenstein.ch	+41 81 300 10 30
台湾	威騰斯坦有限公司	info@wittenstein.tw	+886 3 287 0191
Türkiye	WITTENSTEIN Güç Aktarma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.	info@wittenstein.com.tr	+90 216 709 21 23

Innehållsförteckning

1 Om denna manual	3
1.1 Informationssymboler och korshänvisningar	3
1.2 Leveransens omfattning	3
2 Säkerhet	4
2.1 EU-direktiv	4
2.1.1 Maskindirektiv	4
2.1.2 EU-direktiv om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar	4
2.2 Personal	4
2.3 Ändamålsenlig användning	5
2.4 Felanvändning som går att förutse	6
2.5 Allmänna säkerhetsanvisningar	6
2.6 Uppbyggnad av varningsanvisningarna	7
2.6.1 Säkerhetssymboler	8
2.6.2 Signalord	8
3 Beskrivning av växel	9
3.1 Översikt över växelns komponenter	9
3.2 Typskylt	10
3.2.1 ATEX-märkning för användning i explosiv gasatmosfär	10
3.3 Orderkod	11
3.4 Ex-utförande	11
3.5 Mått och teknisk prestanda	11
3.6 Dimensionering	12
3.6.1 Kontroll	12
3.7 Information om smörjmedlen som används	12
4 Transport och förvaring	13
4.1 Förpackning	13
4.2 Transport	13
4.2.1 Transport av växlar upp t.o.m. storlek 050	13
4.2.2 Transport av växlar upp fr.o.m.storlek 110	13
4.3 Förvaring	13
5 Montering	14
5.1 Förberedelser	14
5.2 Monteringsförhållanden	15
5.3 Motormontage på växeln	15
5.4 Montera växeln vid en maskin	16
5.4.1 Montering med genomgående hål	17
5.4.2 Montering med avlånga hål	17
5.4.3 Montering med gänghål	18
5.5 Montage på utgången	18
5.5.1 Montage med spännelement	19
6 Idrifttagande och drift	20
6.1 Vid idrifttagningen	20
6.2 Kontrollera inkörningsegenskaperna	21
7 Underhåll och avfallshantering	22
7.1 Underhållsplana	22
7.2 Underhållsarbeten	22
7.2.1 Visuell kontroll/kontroll av ljud	22
7.2.2 Kontroll av åtdragningsmoment	23
7.2.3 Byt ut växeln	23
7.3 Idrifttagande efter ett underhållstillfälle	23
7.4 Avfallshantering	23

8 Demontering	24
8.1 Demontera påmonterade delar på utgångssidan	24
8.1.1 Demontera spännförband	24
8.2 Demontera växeln med motor från maskinen	25
8.3 Demontera motorn	25
9 Störningar	26
10 Bilaga	27
10.1 Upplysningar för montage på motor	27
10.2 Angivelser för montering vid en maskin	28
10.2.1 Angivelser för montering med genomgående hål	28
10.3 Angivelser för montering vid utmatningssidan	28
10.4 Angivelser för idrifttagande och drift	29
10.4.1 O tillåtna användningsförhållanden	29
10.5 Åtdragningsmoment för vanliga gängstorlekar i allmän maskinbyggnad	30
10.6 Teknisk data	30
10.6.1 Tekniska data för TP ⁺ 004 för användning i explosionsfarliga omgivningar	30
10.6.2 Tekniska data för TP ⁺ 010 för användning i explosionsfarliga omgivningar	34
10.6.3 Tekniska data för TP ⁺ 025 för användning i explosionsfarliga omgivningar	37
10.6.4 Tekniska data för TP ⁺ 050 för användning i explosionsfarliga omgivningar	41
10.6.5 Tekniska data för TP ⁺ 110MF för användning i explosionsfarliga omgivningar	44
10.6.6 Tekniska data för TP ⁺ 110 MA för användning i explosionsfarliga omgivningar	48
10.7 Försäkran om överensstämmelse	50

1 Om denna manual

Denna manual innehåller nödvändig information för att kunna använda växeln på ett säkert sätt. Om denna manual har bifogats med kompletterande datablad (t.ex. för specialanvändningar), så gäller informationen i dessa blad. Motsägande angivelser i denna manual gäller därmed inte.

Operatören måste garantera att denna manual har blivit läst och förstådd av alla de personer som fått uppdrag att installera, köra eller utföra underhåll på växeln.

Förvara manualen inom räckhåll i närheten av växeln.

Informera era kollegor som arbetar inom maskinens område om **säkerhets- och varningsanvisningarna**, så att ingen kommer till skada.

Denna manual har originalskrivits på tyska. Alla andra språkversioner är översättningar av den tyska originaltexten.

1.1 Informationssymboler och korshänvisningar

Följande informationssymboler används:

- uppmanar till handling
 - ⌚ visar på konsekvensen av en handling
 - ⓘ ger ytterligare information om handlingen

En korshänvisning hänför sig till kapitelnummer och rubriken på avsett avsnitt (t. ex. 2.3 "Ändamålsenlig användning").

En korshänvisning till en tabell hänför sig till tabellnumret (t. ex. tabell "Tbl-15").

1.2 Leveransens omfattning

- Kontrollera att leveransen är komplett mot leveranssedeln.
 - ⓘ Delar som fattas eller skador måste omedelbart meddelas till speditören, försäkringen eller till **WITTENSTEIN alpha GmbH**.

Säkerhet

2 Säkerhet

Denna manual måste alla som arbetar med växeln följa, i synnerhet säkerhets- och varningsanvisningarna liksom de regler och föreskrifter som gäller på platsen.

I synnerhet följande måste iakttas strikt:

- Observera anvisningarna för transport och förvaring.
- Använd växeln uteslutande för avsett ändamål.
- Utför underhålls- och reparationsarbeten inom de angivna intervallen på ett fackmässigt sätt.
- Montera, demontera eller använd växeln alltid på ett fackmässigt sätt (t.ex. testkörning enbart med säkrad påmontering).
- Tillverkaren av den överordnade maskinen monterar vid behov och utgående från sin riskbedömning skyddsanordningar som skyddar användaren mot restriskerna. Använd endast växeln endast med felfria skyddsanordningar.
- Kör växeln endast med korrekt smörjmedel (sort och mängd).
- Undvik stark nedsmutsning av växeln.
- Ändringar och ombyggnad får utföras endast om **WITTENSTEIN alpha GmbH** gett skriftligt tillstånd till detta.

Om person- eller sakskador inträffar eller om andra krav uppstår, på grund av att minimikraven inte uppfyllts, ligger hela ansvaret hos operatören.

Förutom de säkerhetsföreskrifter som nämns i denna manual ska även allmänt lagstadgade och övriga bestämmelser gällande olycksförebyggande åtgärder (t.ex. personlig skyddsutrustning) och miljöskydd följas.



En "Ex-skyddssymbol" används för att markera information och anvisningar om användning i explosionsfarliga omgivningar.

2.1 EU-direktiv

2.1.1 Maskindirektiv

Växeln klassas som maskinkomponent och omfattas därmed inte av EG-direktivet 2006/42/EG för maskiner.

Inom EU-direktivets giltighetsområde är det förbjudet att ta maskinen i drift innan det fastställts att den maskin som växeln monterats i motsvarar kraven i detta direktiv.

2.1.2 EU-direktiv om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar



I enlighet med direktivet 2014/34/EU betraktas växeln som en anordning som när den är monterad tillsammans med andra anordningar utgör en maskin. För den här växeln finns det en försäkran om överensstämmelse i bilagan (se kapitel 10.7 "Försäkran om överensstämmelse").

Inom direktivets giltighetsområde är det förbjudet att ta maskinen i drift innan det fastställts att den maskin som växeln monterats i motsvarar kraven i detta direktiv.

2.2 Personal

Endast fackutbildad personal som har läst och förstått denna manual får utföra arbeten på växeln. Fackutbildad personal med utbildning och erfarenhet måste kunna bedöma de arbeten som tilldelats för att kunna förstå/identifiera och undvika risker.

2.3 Ändamålsenlig användning

Växelns syfte är utväxling för vridmoment och varvtal. Den passar till alla industriella användningar.



Växeln kan användas i explosionsfarliga omgivningar så som de definieras i kapitel 3.4 "Ex-utförande".

- Observera uppgifterna på typskylten och i bilagorna för skriftligt intyg om överensstämmelse.

Växeln har tillverkats och deklarerats för användning i explosionsfarliga omgivningar enligt standarden DIN EN ISO 80079 och följande EU-direktiv :

- 2014/34/EU

- Det är viktigt att de reducerade varvtalen och vridmomenten beaktas (se kapitel 10.6 "Teknisk data").
- Vid oklarheter eller frågor, kontakta vår Customer service [teknisk kundtjänst].

Växeln är avsedd för montering på motorer som:

- motsvarar byggform B5 (vid avvikeler, ta kontakt med vår Customer service [teknisk kundtjänst]).
- minst har en axiell tolerans och kasttolerans enligt DIN EN 50347.
- har en cylindrisk axelände med toleransklass h6 till k6.
 - ① Fr.o.m. en motoraxeldiameter på 55 mm är dessutom m6 tillåten.
- har minst samma temperaturklass (se även kapitel 3.2 "Typskylt") som växeln.
 - ① Vi rekommenderar denna temperaturklass eller högre eftersom växeln inte får bli varmare än max, tillåten växelhustemperatur under normala förhållanden (se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"). Därigenom att motorn avger värme kan växeln värmas upp ytterligare och nå en högre växelhustemperatur. Användning av växeln i Ex-områden skulle då inte vara säkerställd.

Inom livsmedelsbearbetning/farmaci/kosmetik får växeln monteras endast bredvid eller under produktområdet. Produktspecifika avvikeler gällande positionering och monteringsposition beskrivs i kapitel 3 "Beskrivning av växel".

Växeln är byggd enligt senaste teknik och säkerhetstekniska regler.

- Använd växeln endast på ändamålsenligt sätt och i säkerhetstekniskt felfritt skick, för att undvika skador för användaren eller på maskinen.
- Om växeln visar förändringar i driftsmönstret, kontrollera den genast enligt kapitel 9 "Störningar".
- Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna (se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").

Skruvkopplingar mellan växel och monterade delar såsom motorer skall beräknas, dimensioneras, monteras och kontrolleras enligt senaste teknik. Använd t.ex. VDI-direktiven VDI 2862 blad 2 och VDI 2230.

① Av oss rekommenderad åtdragningsmoment finns i kapitel 10 "Bilaga".

Brickor får användas, i motsatt till rekommendationerna i kapitel 5 "Montering", om skruvytans material uppvisar för lågt interfacialt tryck.

① Brickans hårdhetsgrad måste motsvara skruvens hållfasthetsklass.

① Ta hänsyn till brickan när skruven beräknas (fogar, sättnings, facilt tryck under skruvskallen och under brickan).

2.4 Felanvändning som går att förutse



Varje användning som överskider angiven teknisk data (t.ex. varvtal, kraft- och momentbelastning, temperatur, livslängd) räknas som icke ändamålsenlig och är inte tillåten (se även kapitel 3.5 "Mått och teknisk prestanda").

2.5 Allmänna säkerhetsanvisningar

Risker kvarstår även när växeln används enligt sitt ändamål.

Roterande komponenter kan orsaka svåra skador:

- Före idrifttagandet, avlägsna föremål, lösa komponenter (t.ex. kilar) och verktyg från växeln för att undvika risk för föremål som slungas runt.
- Håll ett tillräckligt avstånd till rörliga delar av maskinen när växeln körs.
- I samband med monterings- och underhållsarbeten ska den överordnade maskinen säkras så att den inte kan startas eller sättas i rörelse av misstag (t.ex. att lyftaxlar sänks okontrollerat).

En **het växel** kan orsaka svåra brännskador:

- Vridrör en het växel endast med skyddshandskar.

Ljudemissionen kan ge hörselskador. Den kontinuerliga ljudnivån kan variera allt efter produkttyp och växelstorlek:

- ① Uppgifter om växelns ljudnivå L_{PA} finns i kapitel 10.6 "Teknisk data", i kundspecifika prestandadata (X093-D...), eller vänd dig till vår Customer service/försäljningsavdelning.
- Observera den totala ljudnivån hos maskinen vid ljuddämpande åtgärder.

Lösa eller överbelastade skruvförband kan orsaka skador på växeln:

- Monter och kontrollera alla skruvförband som har angivna åtdragningsmoment med en kalibrerad momentnyckel.

Lösningsmedel eller smörjmedel är brandfarliga, kan ge hudirritationer eller smutsa ned mark och vatten:

- Vid eldsåda: Släck inte med vatten.
① Pulver, skum, vattendimma eller koldioxid är lämpliga släckningsmedel. Observera säkerhetsanvisningarna från smörjmedelstillverkaren (se kapitel 3.7 "Information om smörjmedlen som används").
- Använd skyddshandskar för att undvika att lösningsmedel och smörjmedel kommer i direktkontakt med huden.
- Använd och avfallshantera lösningsmedel och smörjmedel på ett fackmässigt sätt.

En **skadad växel** kan leda till olyckor och skaderisker:

- Stäng omedelbart av växeln om den blivit överbelastad p.g.a. felaktig hantering eller maskinhaveri (se kapitel 2.4 "Felanvändning som går att förutse").
- Byt ut den skadade växeln, även om skadan inte syns.

Explosioner kan leda till allvarliga skador eller dödsfall:

- Se till att växlarna endast används i sådana områden som anges på typskylten (se kapitel 3.2 "Typskylt").
- Se till att det inte finns någon explosiv atmosfär och att det inte kommer in damm i adapterplattan vid monterings- och underhållsarbeten.




Tabellen "Tbl-1" visar en sammanställning av möjliga risker med orsaker och skyddsåtgärder för explosionsfarliga omgivningar.

	Risker	Möjliga orsaker	Skyddsåtgärder
	Heta ytor	Ökad friktion och effektförlust på grund av slitage, felaktig montering, överbelastning eller läckage.	Reducering av vridmoment och varvtal jämfört med standardväxlar Begränsning av motorström och motorns max. varvtal Underhållsintervall för slitdelar och smörjmedel enligt underhållsplansen Kontroll av temperaturutveckling och inköringsegenskaper före idrifttagningen Regelbunden visuell kontroll och kontroll av ljudnivå Bestämda monteringslägen och monteringsförhållanden är inte tillåtna
		Förhöjd yttemperatur på grund av dammavlagringar.	Rengöringsanvisningar enligt underhållsplansen
	Mekaniskt bildade gnistor	Överbelastning av axlar, rörliga delar och kopplingselement.	Reducering av vridmoment och extern last jämfört med standardväxlar Begränsning av motorns motorström Max. belastningstest före idrifttagningen
	Statisk elektricitet	Potentialskillnader mellan komponenter, rengöringsprocedurer, isolerande skikt	Jordning av växeln och motorn

Tbl-1: Sammanställning av risker och skyddsåtgärder i explosionsfarliga omgivningar

2.6 Uppbyggnad av varningsanvisningarna

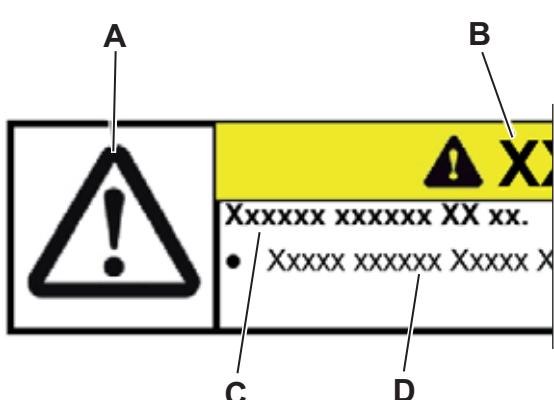

Varningsanvisningar är beroende av situationen. De förekommer just där de uppgifter beskrivs som kan innehålla risker.

Varningsanvisningar i denna manual är uppbyggda enligt följande mönster:

A = Säkerhetssymbol (se kapitel 2.6.1 "Säkerhetssymboler")

B = Signalord (se kapitel 2.6.2 "Signalord")

C = Riskens art och konsekvens

D = Riskavvärjning

2.6.1 Säkerhetssymboler

Följande signalord används för att visa på risker, förbud och viktig information:



Allmän fara



Het yta



Hängande last



Indragning



Miljöskydd



Information



Explosion

2.6.2 Signalord


Följande signalord används för att visa på risker, förbud och viktig information:

	⚠ FARA
Detta signalord varnar för en omedelbar, närliggande fara som kan ge svåra till dödliga skador.	
	⚠ VARNING
Detta signalord varnar för en möjlig fara som kan orsaka svåra till dödliga skador.	
	⚠ OBSERVERA
Detta signalord varnar för en möjlig fara som kan orsaka lätta till svåra skador.	
	OBS!
Detta signalord varnar för en möjlig fara som kan orsaka sakskador.	
	En upplysning utan signalord vill visa på användningstips eller särskilt viktig information i arbetet med växeln.


3 Beskrivning av växel

Växeln är en- eller flerstegsväxel med litet spel, och den kan användas i alla montagepositioner. Den anpassas till olika motorer via en adapterplatta och en bussning vid behov. Som tillval kan växeln utrustas med en koppling för den termiska längdutjämningen. Växeln kan användas i explosionsfarliga omgivningar så som de definieras i kapitel 3.4 "Ex utförande".

3.1 Översikt över växelns komponenter

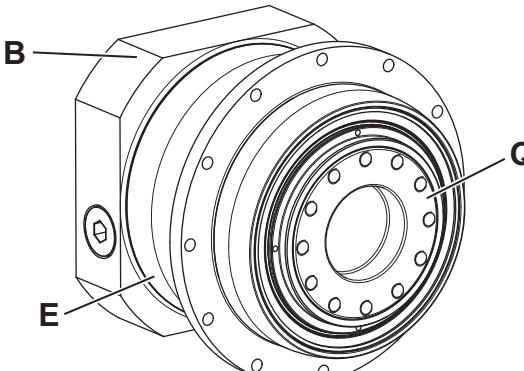		Växelkomponenter
	E	Växelhus
	Q	Utgående fläns
	B	Adapterplatta

Tbl-2: Översikt över växelns komponenter TP⁺/TPK⁺/TPC⁺

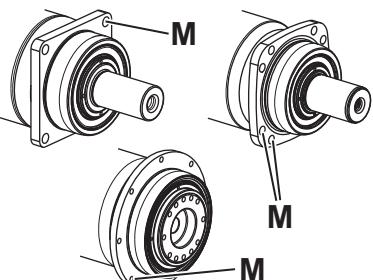		Växelkomponenter
	M	Genomgående hål (se kapitel 5.4.1 "Montering med genomgående hål")

Tbl-3: Utförande med genomgående hål

3.2 Typskylt

Typskylten är monterad vid växelhuset resp. drivflänsen.

A	Orderkod (se kapitel 3.3 "Orderkod")	G	Tillverkningsdatum KW/JJ
B	Utväxling i	H	Max. tillåtet utgångsvarvtal T_{2B}
C	Smörjmedel	I	Max. tillåtet ingångsvarvtal $n_{1\text{Max}}$
E	ATEX-märkning	J	CE-märkning
F	Serienummer	K	Tillverkare


Tbl-4: Typskylt (exempelvärden)

3.2.1 ATEX-märkning för användning i explosiv gasatmosfär

		Beteckning
L	Apparattyp "Ex h: Icke-elektrisk"	
M	Apparatgrupp "II: Brännbara ämnen: Gas/ånga" Undergrupp "C: En typisk gas är väte"	
N	Temperaturklass "T3: Max. yttemperatur $\leq 200^{\circ}\text{C}$ "	
O	Apparatens skyddsklass (EPL) Användning i zon 2: "Angivna tändkällor i normal drift och förväntade störningar"	
P	Begränsningar gällande omgivningstemperatur och montageposition (Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift")	

Tbl-5: Typskylt (exempelvärden)

3.3 Orderkod

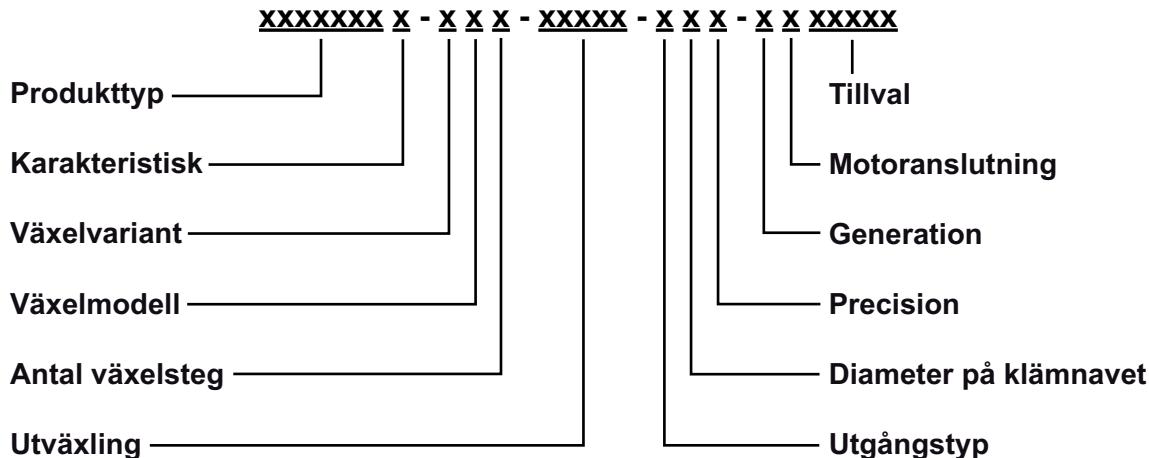

Ytterligare information finns i vår katalog på www.wittenstein-alpha.de.

3.4 Ex-utförande



Växeln kan användas i explosionsfarliga omgivningar, grupp II, zon 2. Växeln kan användas i gasatmosfär, temperaturklass T3.

- Observera uppgifterna på typskylten och i bilagorna för skriftligt intyg om överensstämmelse.

Växeln har tillverkats och deklarerats enligt standarden DIN EN ISO 80079 och EU-direktivet 2014/34/EU för användning i explosionsfarliga omgivningar.

- Det är viktigt att de reducerade varvtalen och vridmomenten beaktas (se kapitel 10.6 "Teknisk data").
- Observera de allmänna säkerhetsanvisningarna om explosionsskydd (se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").
- Om oklarheter eller frågor, kontakta vår Customer service.

3.5 Mått och teknisk prestanda

Mått


- i vår katalog,
- på www.wittenstein-alpha.de,
- i beräkningsprogrammet **cymex®**,
- i resp. kundanpassade prestandadata (X093–D...).

Prestandadata för växlar i explosionsfarlig omgivning:

På grund av försöksresultat reduceras värdena för max. tillåtet varvtal och vridmoment samt angiven livslängd jämfört med standardväxlarna. Även axelbelastningen reduceras jämfört med standardväxlarna. Se kapitel 10.6 "Teknisk data".



3.6 Dimensionering

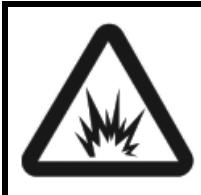

⚠ FARA

Felaktig dimensionering och kontroll kan leda till explosioner.

- Observera anvisningarna i det här kapitlet.



Kunden måste dimensionera växeln redan före beställningen så att korrekt produkt kan väljas. För detta gäller följande:

- Gör dimensioneringen enligt uppgifterna i katalogen, kapitel "Information" resp. "Detaljerad dimensionering", eller kontakta **WITTENSTEIN alpha GmbH**.
 - Observera de reducerade prestandavärdena vid dimensioneringen, se kapitel 10.6 "Teknisk data".
 - Ta kontakt med vår Customer service om du har frågor.
 - Observera anvisningarna i kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln" om den beräknade **lagerlivslängden ligger under 20 000 h**.
 - Förhindra att växeln överbelastas av motorn genom att begränsa motorströmmen och max. motorvarvtal.
 - Kontrollera växelns kemiska tålighet före varje tillämpning och förhindra på så sätt att axeltätningsringar slutar fungera i förtid eller att korrosion bildas på växeln.
- Detta gäller även för vatten och vattenånga, som kan leda till korrosion. Kontakta **WITTENSTEIN alpha GmbH**.

3.6.1 Kontroll



- Säkerställ att motorns anslutning till växeln motsvarar nödvändiga skyddsklasser (enligt EN 60529):
 - Vid gasatmosfär IP54.

① Nödvändig skyddsklass kan till exempel erhållas genom följande åtgärder:

- Använd lim för yttäthet mellan motorfläns och adapterplatta
(Kontrollera om en jordning behövs!)
- Använd tätningsplåt mellan motorfläns och adapterplatta för att försluta adapterplattans genomgångshål.

Tätningsplåtar kan beställas hos **WITTENSTEIN alpha GmbH**.

3.7 Information om smörjmedlen som används



Alla växlar har från fabrik smorts livslångt med syntetisk växelolja (polyglykol) eller med ett högprestandafett (se typskyld). Alla lager har smorts livslångt från fabrik.

4 Transport och förvaring

4.1 Förpackning

Växeln levereras förpackad i folieduk och kartonger.

- Källsortera förpackningsmaterialet i avsedda avfallsstationer. Iaktta då vid avfallshanteringen de nationella föreskrifter som gäller.

4.2 Transport

	⚠ VARNING Hängande last kan falla ned och orsaka svåra till dödliga skador. <ul style="list-style-type: none"> • Uppehåll dig inte under hängande last. • Säkra växeln före transport med en lämplig fastsättning (t.ex. remmar).
	OBS! Hårda stötar kan skada växeln, t.ex. om den faller eller sätts ned hårt. <ul style="list-style-type: none"> • Använd endast lyftdon och lyftmedel med tillräcklig bärkraft. • Den högsta tillåtna lyftvikten hos lyftenheten får inte överskridas. • Sätt ner växeln långsamt.

I tabellen "Tbl-6" anges den maximala vikten hos växeln. Beroende på utförande kan den faktiska vikten även vara betydligt mindre.

Växelstorlek TP ⁺	004	010	025	050	110
Maximal massa [kg]	1,5	3,8	6,7	14,1	35,4

Tbl-6: Maximal massa [kg]

4.2.1 Transport av växlar upp t.o.m. storlek 050

För att transportera växeln finns inget särskilt transportsätt angivet.

4.2.2 Transport av växlar upp fr.o.m.storlek 110

Från växelstorlek 110 rekommenderas att använda lyftdon.

4.3 Förvaring

Förvara växeln i originalförpackningen i horisontell position och under torra förhållanden vid en temperatur från 0 °C till +40 °C. Förvara växeln under maximalt 2 år. Ta kontakt med Customer Service vid andra förhållanden.

För lagerlogistiken rekommenderar vi "först in - först ut"-principen.

Montering

5 Montering

- Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna (se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").
- Vid frågor om korrekt montering vänder du dig till vår Customer Service.

5.1 Förberedelser

	OBS!
	<p>Tryckluft kan skada tätningarna hos växeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Använd ingen tryckluft när växeln rengörs.
	<p>Direkt insprutat rengöringsmedel kan förändra friktionsvärdet hos klämnavet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spruta bara på rengöringsmedel på en duk som du torkar klämnavet med.
	<p>Drift utan adapterplatta kan leda till skador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drift utan adapterplatta är inte tillåten.

	I sällsynta fall kan det uppstå otätheter vid drevet med växlar som har fettsmörjning ("svettning"). För att undvika svettning rekommenderar vi dig att täta ytorna mellan - adapterplatta och drevhus (växel) liksom - adapterplatta och motor med ett yttätningslim (t.ex. Loctite® 573 eller 574).
--	---

- Säkerställ att motorn motsvarar specifikationerna i kapitel 2.3 "Ändamålsenlig användning".
- Välj skruvar för att sätta fast motorn på adapterplattan enligt motortillverkarens specifikationer. Ta då hänsyn till det minsta inskruvningsdjupet i förhållande till hållfasthetsklassen (se tabell "Tbl-7").

Hållfasthetsklass hos skruvar för motorfästet	8.8	10.9	Ax-70	Ax-80
Minsta inskruvningsdjup	1,5 x d	1,8 x d	1,5 x d (*)	
d = Skruvdiameter				
(*) Använd endast verktyg som är avsedda för rostfritt stål.				

Tbl-7: Minsta inskruvningsdjup för skruvarna för att fästa motorn i adapterplattan

- Rengör/avfetta och torka av följande komponenter med en ren och luddfri duk och ett fettlösande, icke aggressivt rengöringsmedel:
 - alla anliggningsytor mot närliggande komponenter
 - centrering
 - motoraxeln
 - klämnavets inre diameter
 - bussning inne och ute
- Torka av alla anliggningsytor mot närliggande komponenter för att få de korrekta friktionsvärdena hos skruvförbanden.
- Kontrollera dessutom anliggningsytorna beträffande skador och främmande föremål.


5.2 Monteringsförhållanden



- Se till att växeln ansluts till en metallisk ram.
 - För att undvika elektrostatisk uppladdning, anordna jordning för områdena motorväxel eller växel-applikation.
- ① Utgående axel/utgångsfläns är **inte** jordade genom den här åtgärden.


5.3 Motormontage på växeln

	<ul style="list-style-type: none"> • Observera uppgifterna och säkerhetsanvisningarna från motortillverkaren. • Observera säkerhets- och hanteringsanvisningarna för det skruvsäkringslim som ska användas. • Jämna ut geometrin på tätningsytorna innan motorn monteras. • Använd tätningslim (t. ex. Loctite® 573) för att undvika läckage. • Lägg in en tätningsring mellan adapterplattan och motorn för att förhindra läckage på växlar i hygienic design. <p>① Dessutom tillhandahåller WITTENSTEIN alpha GmbH en passande tätningsplåt.</p>
--	---

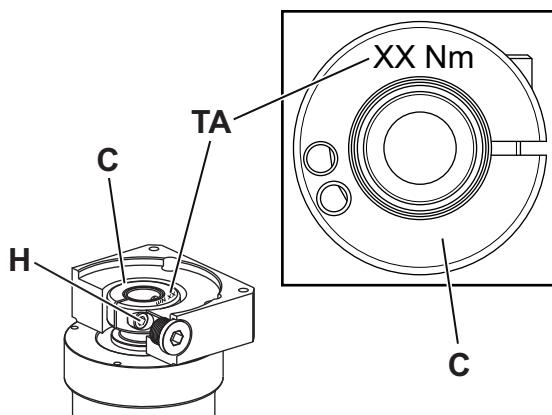

Värde för åtdragningsmomentet [TA] för klämskruven [H] finns på klämnivet [C].

① Värde för åtdragningsmomentet hittar du också i kapitel 10.1 "Upplysningar för montage på motor".

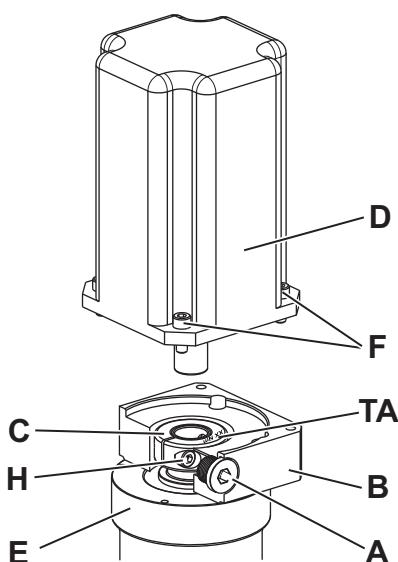

- Genomföra om möjligt motormonteringen i en vertikal riktning.
 - Ta bort låsskruven/låspluggen [A] från monteringshålet på adapterplattan [B].
 - Vrid klämnivet [C] tills klämskruven [H] nås via monteringshålet.
 - Lossa klämskruven [H] på klämnivet [C] med ett varv.
 - Skjut in motoraxeln i växelns klämniv [E].
- ① Det måste gå lätt att skjuta in motoraxeln. Om detta inte är fallet ska klämskruven lossas ytterligare.

- ① Om klämskruven [H₁] har lossats för mycket eller om den har avlägsnats, kan klämringen [I] vridas snett på klämnavet. Justera så att klämskruven [H₁] ligger i klämnavets spår (se tabell "Tbl-8").
- ① Vid vissa motoraxeldiametrar och tillämpningar måste dessutom en skårad bussning monteras in.
- ① Om utförandet har **klämskruv, excentriskt** [H₁]:
Skåran i bussningen (om den finns) och klämnavet måste ligga i linje med spåret (om det finns) och motoraxeln, se tabell "Tbl-8".
Om utförandet har **klämskruv, axialt** [H₂]:
Skåran i bussningen (om den finns) och klämnavet måste ligga i linje med spåret (om det finns) och motoraxeln och vara vriden i 90° vinkel mot skruven, se tabell "Tbl-8".
- ① Det får inte finnas någon öppning mellan motorn [D] och adapterplattan [B].

		Beteckning
	H ₁	Klämskruv, excentrisk
	H ₂	Klämskruv, axial
	I	Klämring
	J	Bussning
	K	Motoraxel med kilspår
	L	Motoraxel med kil
	L ₁	Kil

Tbl-8: Uppbyggnad av motoraxel, klämskruv och bussning

- Bestryk de fyra skruvarna [F] med ett skruvlåsningslim (t. ex. Loctite[®] 243).
- Sätt fast motorn [D] på adapterplattan [B] med de fyra skruvarna. Dra fast skruvarna lika och korsvis med stigande åtdragningsmoment.
- Om det handlar om en **1-stegs växel (MF1)**, stryk på skruvlåsningslim på klämskruven [H] (t.ex. Loctite[®] 243).
- Dra åt klämskruven [H] på klämnavet [C].
 - ① Värde för åtdragningsmomentet hittar du också i kapitel 10.1 "Upplysningar för montage på motor".
- Skruva in **lässkruven** [A] i adapterplattan [B].
 - ① Skruvstorlek och föreskrivet åtdragningsmoment, se tabell "Tbl-9".

Nyckelvidd [mm]	5	8	10	12
Åtdragningsmoment [Nm]	10	35	50	70

Tbl-9: Åtdragningsmoment för lässkruven


5.4 Montera växeln vid en maskin

	<ul style="list-style-type: none"> ● Observera säkerhets- och hanteringsanvisningarna för det skruvsäkringslim som ska användas.
--	---


- Centrera växeln i maskinbädden.
- Bestryk fästsksruvarna med ett skruvsäkringslim (t.ex. Loctite[®] 243).

- ① Montera växeln så att typskylten syns.
- ① De föreskrivna skruvstorlekarna och åtdragningsmomenten finns i kapitel 10.2 "Angivelser för montering vid en maskin".
- ① Om växeln är utrustad med en vätskekyld adapterplatta gäller den separata anvisningen "Kyld adapterplatta" (dokumentnr 2022-D063351). Manualen finns att få på förfrågan hos vår försäljningsavdelning/Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.
- ① För växlar i **Hygienic Design** tillhandahåller **WITTENSTEIN alpha GmbH** passande monteringssatser. För dessa gäller de separata anvisningarna i "Informationsblad Hygienic Design, monteringssats" (dok.-nr 2022-D062618). Manualen finns att få på förfrågan hos vår försäljningsavdelning/Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.

5.4.1 Montering med genomgående hål

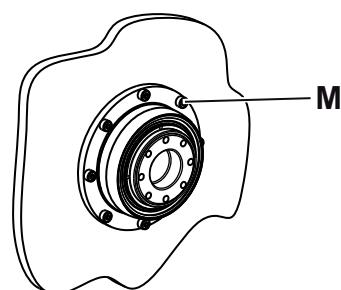


- ① Om växeln är utrustad med centring på baksidan för montering på maskinens motorsida [M], finns ytterligare anvisningar i den separata manualen "Centrering på baksidan för montering på motorsidan" (dokumentnr. 2022-D063062). Manualen finns att få på förfrågan hos vår försäljningsavdelning/Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.

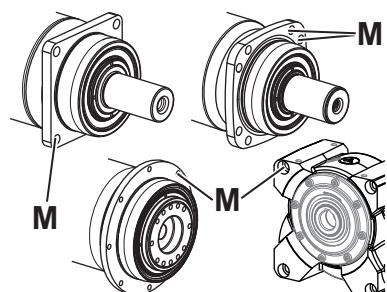

- ① Vi rekommenderar att inte använda brickor om skruvytans material uppvisar tillräckligt interfacialt tryck.
- Fäst växeln med fästsprövarna vid maskinen genom de genomgående hålen [M].

5.4.2 Montering med avlånga hål

- Använd vid fastsättning av växeln vid en maskin endast den bricka som fanns med i leveransen (se kapitel 10.2 "Angivelser för montering vid en maskin").

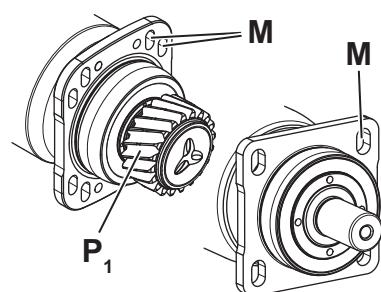


Växeln kan utrustas med ett kugghjul [P_1] som tillval. Kuggspelet mellan kugghjulet och kuggstången kan ställas in med de avlånga hålen [M] och sidogejderna. Det behövs ingen ytterligare justeringsanordning.

- ① Detaljerad information om installationen av växelns gränssnitt finns på förfrågan.
- ① För korrekt inställning av kuggspelet finns ytterligare anvisningar i manualen "Alpha kugghjuls- och kuggstångssystem" (dokumentnr. 2022-D001333). Manualen finns att få på förfrågan hos vår försäljningsavdelning/Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.


	Det är tillåtet att köra växeln utan motor (t.ex. med ett handhjul) för att ställa in/rikta in kugghjulet på kuggstången.
--	--

- Var noga med att klämnavet då **på inga villkor** får välta/böjas.

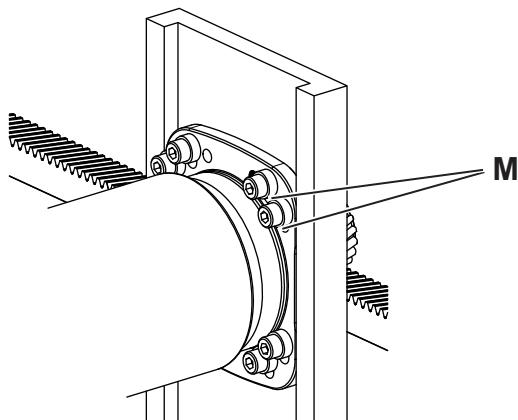

- Skjut på underläggsbrickorna på fästskruvarna.
- Fäst växeln med fästskruvarna på maskinen genom de avlånga hålen [M].


Fäst den monterade och upprikta växeln (tillval) med stift

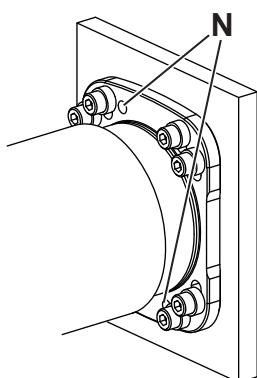

Som tillval finns två hål vid växelhuset [N] för att sätta fast växeln med stift på maskinen. Växeln kan fixeras vid motorn med cylinderstift.

- Borra stifthål i enlighet med hålen [N] i växelhuset i maskinbädden.
- Gängskär hålen ihop, så att de passar med cylinderstiftens passmått.
① Uppgifter angående cylinderstiften, se kapitel 10.2 "Angivelser för montering vid en maskin".
- Fixera växeln med cylinderstiften.

5.4.3 Montering med gänghål

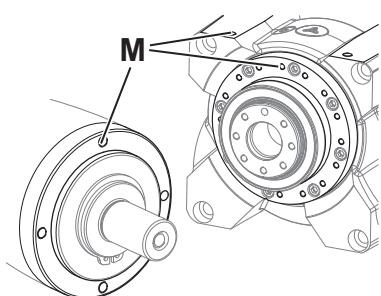

- ① Vi rekommenderar att inte använda brickor om skruvytans material uppvisar tillräckligt interfacialt tryck.
- Fäst växeln med fästskruvarna via gänghålen [M] på maskinen.

5.5 Montage på utgången

Beroende på produkttyp finns utgångssidan i olika former:

- Slät axel
- Axel med kil
- Splines axel (DIN 5480)
- Bottnad hålaxel/hålaxel/hålaxel interface/fläns med hålaxel
- Fläns
- Med monterat kugghjul
- Observera vid montering vid **bottnad hålaxel/hålaxel/hålaxel interface** de ytterligare anvisningarna i kapitel 5.5.1 "Montage med spännelement".
- Observera även anvisningarna i kapitel 10.3 "Angivelser för montering vid utmatningssidan" för montering på **fläns/fläns med hålaxel/hålaxel med kilspår**.

**OBS!**

För mycket spänning vid monteringen kan skada växeln.


- Montera komponentdelarna utan att tvinga dem på den utgående axeln/utgående flänsen.
- Montera aldrig genom att lyfta upp eller slå på den!
- Använd vid monteringen endast avsedda verktyg och utrustning.
- Om du lyfter upp eller minskar ned en komponentdel på utmatningssidan måste du säkerställa att de maximalt tillåtna axialkrafterna vid det utgående lagret inte överskrids (enligt kapitel 10.3 "Angivelser för montering vid utmatningssidan").

① För växlar i **Hygienic Design** tillhandahåller **WITTENSTEIN alpha GmbH** passande monteringssatser. För dessa gäller de separata anvisningarna i "Informationsblad Hygienic Design, monteringssats" (dok.-nr 2022-D062618). Manualen finns att få på förfrågan hos vår försäljningsavdelning/Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.

5.5.1 Montage med spännelement



- Använd endast spännförband som är avsedda **WITTENSTEIN alpha GmbH** för växeln i fråga (se även anvisningen "Spännförband" (dokumentnr 2022-D063039)).
- Undvik tvärkrafter eller böjmoment som verkar på den bottnade hålaxeln/hålaxeln/hålaxel interfacet (se även kapitel 10.4.1 "O tillåtna användningsförhållanden").

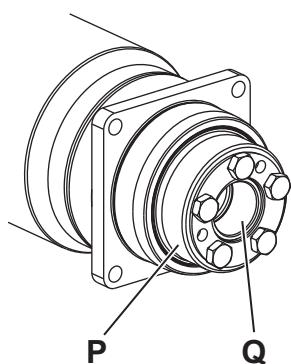

Den axiella säkringen för en bottnad hålaxel/hålaxel/ett hålaxel interface [Q] på lastaxeln görs genom krympförband. Om du har beställt en växel med krympskiva [P] är denna redan monterad.

- ① Med rekommenderad passningstolerans h6 för lastaxeln ska det gå att skjuta på den utan kännbart spel. Måtten som krävs för bottnad hålaxel/hålaxel finns i katalogen (se även kapitel 3.5 "Mått och teknisk prestanda").
- ① Ytterligare viktiga anvisningar vid hantering av spännelementet finns i den separata manualen "Spännelement" (dokumentnr. 2022-D063039). Manualen finns att få på förfrågan hos vår försäljningsavdelning/Customer Service. Var då beredd att ange serienummer.

6 Idrifttagande och drift

- Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna (se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").



- Kontrollera växeln med avseende på skador innan idrifttagningen, särskilt axeltätningsringen på utgångssidan.



En felaktig användning kan leda till skador på växeln.

- Säkerställ att
 - omgivningstemperaturen** ligger i det tillåtna liggande (se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift") och
 - drifttemperaturen** inte överstiger tillåtet max. värde (se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift").
- Undvik isbildung eftersom det kan medföra att tätningar skadas.
- Skydda växeln mot väder och vind.
- Använd endast växeln i torra och rena omgivningar.
- Använd växeln endast upp till dess maximala gränsvärden, se kapitel 3.5 "Mått och teknisk prestanda". Ta kontakt med vår Customer Service vid andra användningsförhållanden.

6.1 Vid idrifttagningen



Felaktig användning kan leda till antändningsrisk och skador på växeln.

- Förhindra överbelastning av växeln genom att begränsa motorströmmen och max. motorvarvtal. Ingångseffekten bör dessutom stängas av om motortemperaturen ligger 10 °C över vanlig drifttemperatur.
- Använd endast växeln i cykeldrift (S5).
- Använd endast växeln i en torr omgivning. Kontakta vår Customer service om växeln utsätts för någon form av vätska under drift.
- Följ även anvisningarna för idrifttagning och användning i kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift".

6.2 Kontrollera inkörningsegenskaperna



- Säkerställ att det **inte** finns någon explosiv atmosfär under kontrollen.
- Efter 4 drifttimmar med max. driftförhållanden/-värden: Kontrollera växeln med avseende på läckage mellan växeln och motorn och axeltätningsringen på utgångssidan.
- Mät yttemperaturen på två ställen på växelhuset (en gång nära ingången och en gång nära utgången; se även kapitel 3.1 "Översikt över växelns komponenter"). Kontakta vår Customer service om max. tillåten växelhustemperatur överskrids (se kapitel 10.6 "Teknisk data").
- Kontrollera korrekt montering av klämnavet före idrifttagningen genom att göra ett max. belastningstest.

Höjd ljudnivå kan uppstå på grund av felaktig montering av motorn.

- Genomför i detta fall en ny motormontering enligt anvisningarna i bruksanvisningen, eller kontakta vår Customer service.

7 Underhåll och avfallshantering

- Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna (se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").
- I samband med monterings- och underhållsarbeten ska den överordnade maskinen säkras så att den inte kan startas eller sättas i rörelse av misstag (t.ex. att lyftaxlar sänks okontrollerat).

7.1 Underhållsplan

Underhållsarbeten	Vid idrifttagande	Efter inkörning (4 timmar)	Var 500:e drifttimme eller var 3:e månad
Visuell kontroll/kontroll av ljud	X	X	X
Kontroll av åtdragningsmoment	X	X	X
Kapitel 6.2 "Kontrollera inkörningsegenskaper na"	-	X	-
Byt ut växeln när 90 % av beräknad nominell livslängd har nåtts eller senast efter 20 000 drifttimmer.			

Tbl-10: Underhållsplan

① TP⁺-växlar som fyllts med fett är livstidssmorda.

7.2 Underhållsarbeten



Följande underhållsarbeten är avgörande för explosionsskyddet.

- Genomför alltid de här arbetena mycket noggrant.



⚠ FARA


När Ermeto-kopplingarna öppnas kan det samlas damm i adapterplattan som senare kan antändas.

- Se till att det **inte** förekommer någon explosiv damm-luft blandning och att det **inte** kan komma in damm i adapterplattan innan Ermeto-kopplingarna öppnas eller motorn demonteras.

7.2.1 Visuell kontroll/kontroll av ljud

- Avlägsna damm från växelhuset. Se till dammskiktet på växelhuset aldrig överskider 5 mm.
- Kontrollera hela växeln med avseende på ytter skador och korrosion.
- När klämskruvens åtdragningsmoment kontrolleras ska även klämnavet kontrolleras med avseende på ytter skador.
- Kontrollera växeln med avseende på ovanliga ljud eller vibrationer under drift.
- ① För särskild information angående underhåll, kontakta vår Customer service.

7.2.2 Kontroll av åtdragningsmoment

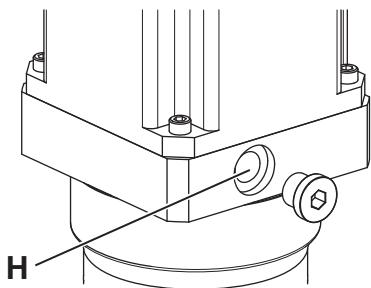

- Kontrollera klämskruvens åtdragningsmoment [H] vid motormonteringen. Dra åt klämskruven med föreskrivet åtdragningsmoment om det går att vrida den ännu mer när åtdragningsmomentet kontrolleras.
- ① Värde för åtdragningsmomentet hittar du också i kapitel 10.1 "Upplysningar för montage på motor".

Skruvkopplingar mellan växel och monterade delar såsom motorer skall beräknas, dimensioneras, monteras och kontrolleras enligt senaste teknik. Använd t.ex. VDI-direktiven VDI 2862 blad 2 och VDI 2230.

- ① Av oss rekommenderad åtdragningsmoment finns i kapitel 10 "Bilaga".
- Brickor får användas, i motsatt till rekommendationerna i kapitel 5 "Montering", om skruvytans material uppvisar för lågt interfacialt tryck.
- ① Brickans hårdhetsgrad måste motsvara skruvens hållfasthetsklass.
- ① Ta hänsyn till brickan när skruven beräknas (fogar, sättning, facialet tryck under skruvskallen och under brickan).

7.2.3 Byt ut växeln

- Byt ut växeln:
 - När utgångssidans lager har nått 90% av beräknad livslängd (se kapitel 3.6 "Dimensionering" eller #Cymex®-dimensionering).
 - Senast efter totalt 20 000 drifttimmar.
- ① Alternativt kan växeln undersökas av **WITTENSTEIN alpha GmbH** och eventuellt godkännas för fortsatt användning.
- ① För demontering av växeln, se även kapitel 8 "Demontering".

7.3 Idrifttagande efter ett underhållstillfälle

- Rengör växeln på utsidan.
- Montera på alla säkerhetsanordningar.
- Gör en testkörning innan växeln åter tas i drift.

7.4 Avfallshantering

- Avfallshantera växeln på den avsedda avfallsstationen.
- ① Läktta då vid avfallshanteringen de nationella föreskrifter som gäller.
- ① Kompletterande information om avfallshantering av växeln finns hos vår Customer Service.

Demontering

8 Demontering


- Följ anvisningarna i det här kapitlet om växeln ska demonteras för service eller byte.
- Informera dig före arbetets början om de allmänna säkerhetsanvisningarna (se kapitel 2.5 "Allmänna säkerhetsanvisningar").
- I samband med monterings- och underhållsarbeten ska den överordnade maskinen säkras så att den inte kan startas eller sättas i rörelse av misstag (t.ex. att lyftaxlar sänks okontrollerat).

8.1 Demontera påmonterade delar på utgångssidan

Beroende på produkttyp finns utgångssidan i olika former:

- Slät axel
- Axel med kil
- Splines axel (DIN 5480)
- Bottnad hålaxel/hålaxel/hålaxel interface/fläns med hålaxel
- Fläns
- Med monterat kugghjul


- Lossa skruvarna i flänsen för demontering av komponenterna till **fläns/fläns med hålaxel**.

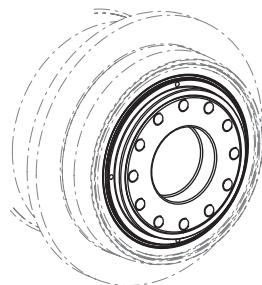

- Observera även anvisningarna i kapitel 8.1.1 "Demontera spännförband" för demontering av monterade komponenter till **bottnad hålaxel/hålaxel/hålaxel interface**.


För utgångssidor i andra utföranden finns det kundspecifika konstruktioner som inte beskrivs här.

8.1.1 Demontera spännförband

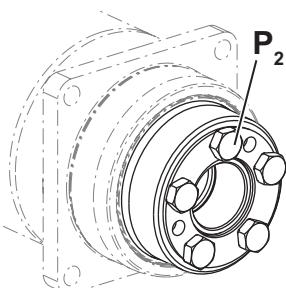

- Lossa spännskruvorna [P₂] efter varandra, "gå runt" flera gånger.
- Om ytterringen inte lossnar från innerringen, skruva ut några spännskruvar och skruva in dem i intilliggande gängor.
- Flytta försiktigt bort växeln från sin position för att skydda den och angränsande komponenter mot skador.

8.2 Demontera växeln med motor från maskinen

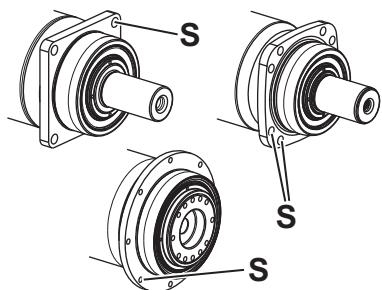

- Koppla loss motorns elektriska anslutningar.
- Säkra växeln och motorn så att de inte kan falla ned.
- Lossa fästskruvarna [S] mellan växeln och maskinen.
- Flytta försiktigt bort växeln från sin position för att skydda den och angränsande komponenter mot skador.

8.3 Demontera motorn

På växlar med monterad motor är motoraxeln och axelns ingående axel kopplade till varandra med ett klämnav. Vid vissa motoraxeldiametrar och tillämpningar har dessutom en skårad bussning monterats.


		Beteckning
	H ₁	Klämskruv, excentrisk
	H ₂	Klämskruv, axial
	I	Klämrings
	J	Bussning
	K	Motoraxel med kilspår
	L	Motoraxel med kil
	L ₁	Kil

Tbl-11: Uppbyggnad av motoraxel, klämskruv och bussning

OBS!

Spänning kan skada motorn och växeln.

- Demonteringen av motorn ska helst göras i vertikalt läge.


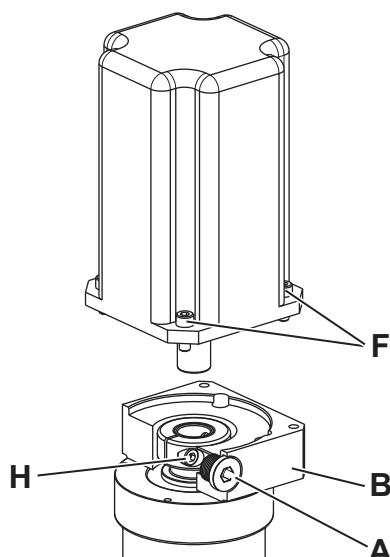


- Ta bort låsskruven [A] från monteringshållet på adapterplattan [B].
- Vrid växeln tills klämskruven [H] nås via monteringshållet.
- Lossa klämskruven [H] i klämringen.
- Lossa skruvarna [F] mellan motorn och adapterplattan.
 - ① Det ska gå "lätt" att dra av motorn.
- Dra bort motorn från växeln.

Adapterplattan och bussningen är delar av växeln. Om växeln ska skickas tillbaka ska även dessa delar följa med.

Störningar

9 Störningar

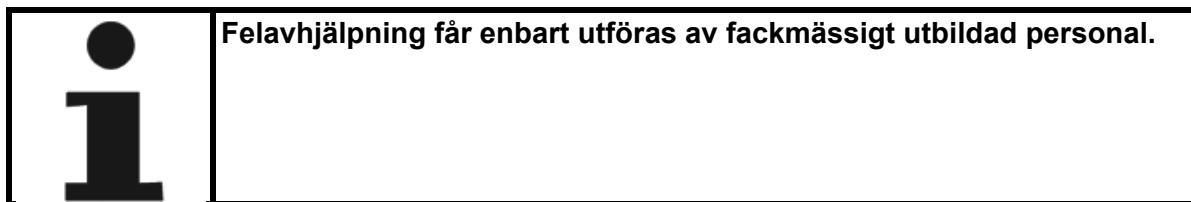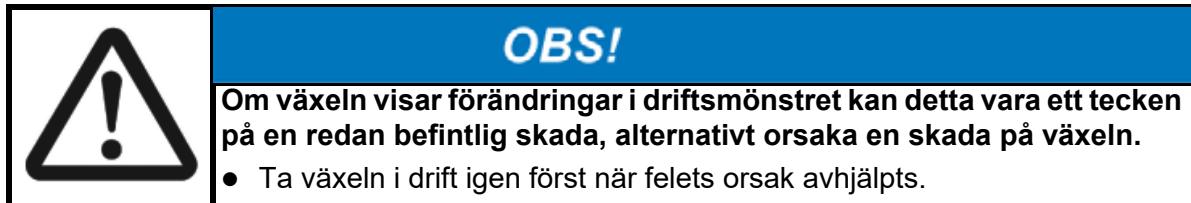


Fel	Möjlig orsak	Avhjälpning
Förhöjd drifttemperatur	Växeln är inte lämplig för detta syfte.	Kontrollera tekniska data.
	Motorn hettar upp växeln.	Kontrollera motorns kopplingssystem.
		Se till att det finns tillräcklig kylining.
	Omgivningstemperatur är för hög.	Byt ut motorn.
Höjd ljudnivå/ökade vibrationer	En alltför hårt spänd motormontering, felaktig justering	Se till att det finns tillräcklig kylining.
	Lagerskador	Ta kontakt med vår Customer Service.
	Skador på kuggar	
Förlust av smörjmedel	Mängden smörjmedel är för hög	Torka av smörjmedel som rinner ut och fortsätt att observera växeln. Smörjmedelsläckage ska upphöra efter en kort tid.
	Endast vid fettsmörjning: "Läckage" på ingångssidan	Se kapitel 5.1 "Förberedelser"
	Otätheter	Ta kontakt med vår Customer service.
Klämnavets klämförband "halkar"	Klämskruven inte korrekt åtdragen	Kontrollera axelsäte och navhålet med avseende på skador. Byt ut skadade delar.
	Driftparametrarna efterföljs inte	Kontrollera klämskruven med avseende på korrekt åtdragningsmoment och säkra den så att den inte kan lossna. Kontrollera driftparametrarna.

Tbl-12: Störningar

10 Bilaga

10.1 Upplysningar för montage på motor

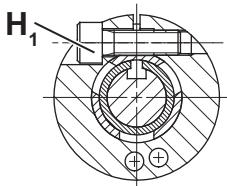		Beteckning	
		H ₁	Klämskruv, excentrisk

Tbl-13: Uppbyggnad av motoraxel, klämskruv och bussning

Åtdragningsmoment för klämskruv (H ₁)					
Orderkod: xxxxxxxx-xxx-xxxxx-x(.)*x-xx (se kapitel 3.2 "Typskyld")					
Klämnav-Ø ¹⁾ [mm]	(.) [*] Identifikations- bokstav	Nyckelvidd [mm]	Åtdragningsmoment [Nm]		
			Koaxial	Vinkel	
				Koppling "K" ²⁾	Klämförband "S" ²⁾
8	Z	2,5	2	—	—
9	A	2,5	2	—	—
11	B	3	4,1	—	4,1
14	C	4	9,5	8,5	9,5
16	D	5	14	14	—
19	E	5	14	14	14
24	G	6	35	35	35
28 ³⁾	H	5	14	—	—
28 ⁴⁾	H	6	—	35	—
32	I	8	79	69	—
38	K	8	79	69	79
48	M	10	135	86	135
55	N	10	135	—	—
60	O	14	330	—	—

1) Tillgängligheten för en viss diameter på klämnavet hittar du i katalogen.

2) Orderkod:xxxx-xxx-xxxxx-xxx-x(.); Motoranslutning

3) gäller endast för koaxialväxlar



4) gäller endast för vinkelväxlar

Tbl-14: Angivelser för klämskruv, excentrisk [H₁]

10.2 Angivelser för montering vid en maskin


Montagepositionen är valfri för denna växel.


10.2.1 Angivelser för montering med genomgående hål

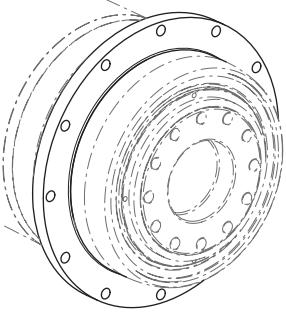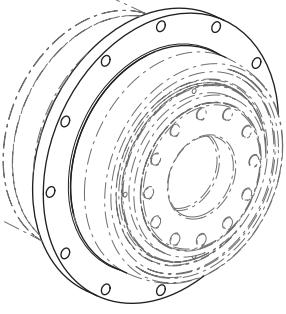Orderkod: TP..xxxx-xFx-xxxxx-xxx-xx; Standard					
	Växel-storlek TP..	Hålcirkel Ø [mm]	Antal x diameter [] x [mm]	Skruv-storlek / Hållfasthets klass	Åtdragnings- moment [Nm]
	004	79	8 x 4,5	M4/12.9	4,55
	010	109	8 x 5,5	M5/12.9	9
	025	135	8 x 5,5	M5/12.9	9
	050	168	12 x 6,6	M6/12.9	15,4
	110	233	12 x 9	M8/12.9	37,5
Orderkod: TP..xxxx-xAx-xxxxx-xxx-xx; HIGH TORQUE					
	110	233	24 x 9	M8/12.9	37,5

Tbl-15: Angivelser för montering vid en maskin TP⁺

10.3 Angivelser för montering vid utmatningssidan

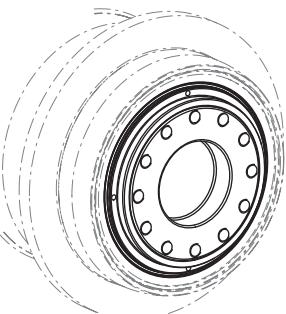Orderkod: TP..xxxx-xFx-xxxxx-xxx-xx; Standard				
Utgående fläns	Växel-storlek TP..	Hålcirkel Ø [mm]	Antal x gängor x inskruvningsdjup [] x [mm] x [mm]	Åtdragnings- moment [Nm] Hållfasthetsklass 12.9
	004	31,5	8 x M5 x 7	9
	010	50	8 x M6 x 10	15,4
	025	63	12 x M6 x 12	15,4
	050	80	12 x M8 x 15	37,5
	110	125	12 x M10 x 20	73,5

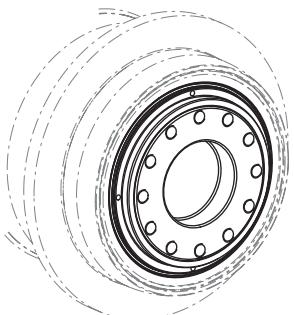Orderkod: TP..xxxx-xAx-xxxxxx-xxx-xx; HIGH TORQUE				
Utgående fläns	Växel-storlek TP..	Hålcirkel Ø [mm]	Antal x gängor x inskruvningsdjup [] x [mm] x [mm]	Åtdragnings-moment [Nm] Hållfasthetsklass 12.9
	110	125	12 x M12 x 19	126

Tbl-16: Gängor i utgående fläns TP⁺

Maximalt tillåtna statiska axialkrafter
För denna produkttyp är ingen montering medelst lyft eller minskning förberedd.

Tbl-17: Angivelser för montering vid utmatningssidan

10.4 Angivelser för idrifttagande och drift

Omgivande temperatur		
Produkttyp	Minimaltemperatur [°C]	Maximaltemperatur [°C]
TP ⁺	0	+40
Driftstemperatur		
Produkttyp	Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	
TP ⁺	+80	

Tbl-18: Omgivande temperatur / Driftstemperatur

Montagepositionen är valfri för denna växel.

10.4.1 Otillåtna användningsförhållanden

För denna produkttyp måste **inget** spännsförband monteras.



Följande användningsförhållanden är inte tillåtna:

- Växeln får inte åka med på rörelseaxlar. Undantag kräver skriftligt godkännade och teknisk bedömning från **WITTENSTEIN alpha GmbH**.
- Användning i kontinuerlig drift (S1-drift: Inkopplingstid större än 60% eller längre än 20 minuter)

Bilaga

10.5 Åtdragningsmoment för vanliga gängstorlekar i allmän maskinbyggnad

De angivna åtdragningsmomenten för skaftskruvar och muttrar är framräknade värden och baseras på följande förutsättningar:

- Beräkning enligt VDI 2230 (utgåva februari 2003)
- Friktionskoefficient för gängor och kontaktytor $\mu=0,10$
- Utnyttjande av sträckgränsen 90%
- Vridmoment verktyg typ II klasser A och D enligt ISO 6789

Inställningsvärdena är avrundade värden enligt brukliga skalindelningar i handeln eller enligt inställningsmöjligheter.

- Ställ in dessa värden på skalan **exakt**.

Hållfasthets -klass Skruv/ mutter	Åtdragningsmoment [Nm] för gänga												
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
8.8 / 8	1,15	2,64	5,2	9,0	21,5	42,5	73,5	118	180	258	362	495	625
10.9 / 10	1,68	3,88	7,6	13,2	32,0	62,5	108	173	264	368	520	700	890
12.9 / 12	1,97	4,55	9,0	15,4	37,5	73,5	126	202	310	430	605	820	1040

Tbl-19: Åtdragningsmoment för skaftskruvar och muttrar

10.6 Teknisk data

10.6.1 Tekniska data för TP⁺ 004 för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 004, 1-stegs						
	Kläm- nav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	11	38	44	44	28	28
	14 / 19	44	44	44	28	28
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	–	20	20	20	13	13
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	11	38	48	67	55	70
	14 / 19	85	85	85	55	70
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	–	2310	2310	2800	2800	2800
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	–	4200	4200	4200	4200	4200
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	–	0,56	0,48	0,37	0,37	0,31
Max. spel j_t [arcmin]	–	Standard ≤ 4/reducerad ≤ 2				

Tekniska data TP ⁺ 004, 1-stegs						
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
Vridstyrhet C _{t21} [Nm/arcmin]	–	12	12	11	8	8
Max. axiell kraft F _{2AMax} [N] ^a	–	1304				
Max. tiltmoment M _{2KMax} [Nm]	–	88				
Livslängd L _h [h]	–	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"				
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	–	1,4				
Ljudnivå L _{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	–	≤ 55				
Max. tillåten växelhus temperatur [°C]	–	+80				
Omgivande temperatur [°C]	–	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"				
Smörjning	–	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja				
Rotationsriktning	–	In- och utgång i samma riktning				
Masströghetsmoment J ₁ [kgcm ²] refererar till drivning/ingångssida	11 14 19	0,17	0,14	0,11	0,11	0,09
		0,25	0,21	0,18	0,18	0,17
		0,57	0,54	0,51	0,51	0,49

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift

^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-20: TP⁺ 004, 1-stegs: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 004, 2-stegs, i = 16–35									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	32	35
Max. accelerationsmoment T _{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	–	44	44	32	44	44	32	32	44
Nominellt utgångsmoment T _{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	–	28	28	21	28	28	21	21	28
NÖDSTOPP-moment T _{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	–	85	85	85	85	85	85	85	85
Tillåtet medel ingångsvarvtal n _{1N} [min ⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	–	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200

Tekniska data TP ⁺ 004, 2-stegs, i = 16–35									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	32	35
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	–	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	–	0,28	0,23	0,24	0,22	0,21	0,22	0,21	0,17
Max. spel j_t [arcmin]	–	Standard ≤ 4/reducerad ≤ 2							
Vridstyvhet C_{t21} [Nm/arcmin]	–	12	12	10	12	12	9	12	12
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	–	1304							
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	–	88							
Livslängd L_h [h]	–	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"							
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	–	1,5							
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	–	≤ 54							
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	–	+80							
Omgivande temperatur [°C]	–	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"							
Smörjning	–	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja							
Rotationsriktning	–	In- och utgång i samma riktning							
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	11	0,078	0,070	0,074	0,068	0,062	0,072	0,062	0,061
	14	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-21: TP⁺ 004, 2-stegs, i = 16–35: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 004, 2-stegs, i = 40–100								
	Klämnav-Ø [mm]	Utväxling i						
		40	50	61	64	70	91	100
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	—	38	44	36	28	44	26	28
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	—	28	28	21	13	28	11	13
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	—	85	85	85	55	85	72	72
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	—	3200	3840	4400	4400	4400	4400	4400
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	—	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	—	0,18	0,17	0,16	0,17	0,17	0,15	0,16
Max. spel j_t [arcmin]	—	Standard ≤ 4/reducerad ≤ 2						
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	—	11	12	9	12	11	7	8
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	—	1304						
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	—	88						
Livslängd L_h [h]	—	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"						
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	—	1,5						
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	—	≤ 54						
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	—	+80						
Omgivande temperatur [°C]	—	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"						
Smörjning	—	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja						
Rotationsriktning	—	In- och utgång i samma riktning						
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	11	0,057	0,057	0,058	0,06	0,056	0,057	0,056
	14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift

^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

10.6.2 Tekniska data för TP⁺ 010 för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 010, 1-stegs						
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	–	114	114	114	84	84
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	–	53	53	53	42	42
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	14	128	160	200	155	190
	19	185	200	200	155	190
	24	200	200	200	155	190
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	–	1820	2030	2170	2170	2170
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	–	4200	4200	4200	4200	4200
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	–	1,3	1,1	0,84	0,84	0,64
Max. spel j_t [arcmin]	–	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1				
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	–	32	33	30	23	23
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	–	1720				
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	–	216				
Livslängd L_h [h]	–	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"				
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	–	3,8				
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	–	≤ 57				
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	–	+80				
Omgivande temperatur [°C]	–	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"				
Smörjning	–	Högkvalitativt smörfett på basis av mineralolja				
Rotationsriktning	–	In- och utgång i samma riktning				
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	14	0,78	0,62	0,48	0,48	0,40
	19	0,95	0,79	0,64	0,64	0,57
	24	2,32	2,16	2,02	2,02	1,94

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-23: TP⁺ 010, 1-stegs: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP⁺ 010, 2-stegs, i = 16–35									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	32	35
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	—	114	114	80	114	114	88	88	114
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	—	63	63	56	63	63	49	49	63
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	11	152	190	200	200	200	200	200	200
	14 / 19	200	200	200	200	200	200	200	200
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	—	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	—	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	—	0,56	0,48	0,47	0,44	0,40	0,40	0,40	0,28
Max. spel j_t [arcmin]	—	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1							
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	—	32	32	26	32	31	24	31	32
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	—	1720							
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	—	216							
Livslängd L_h [h]	—	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"							
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	—	3,6							
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	—	≤ 55							
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	—	+80							
Omgivande temperatur [°C]	—	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"							
Smörjning	—	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja							
Rotationsriktning	—	In- och utgång i samma riktning							

Tekniska data TP ⁺ 010, 2-stegs, i = 16–35									
	Klämnav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	35	
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	11	0,17	0,14	0,15	0,13	0,11	0,14	0,11	0,10
	14	0,24	0,21	0,22	0,20	0,18	0,21	0,18	0,18
	19	0,56	0,53	0,55	0,53	0,51	0,53	0,51	0,50

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-24: TP⁺ 010, 2-stegs, i = 16–35: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 010, 2-stegs, i = 40–100								
	Klämnav-Ø [mm]	Utväxling i						
		40	50	61	64	70	91	100
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	–	112	114	88	84	114	64	84
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	–	56	63	49	42	63	25	42
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	–	200	200	200	155	200	190	190
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	–	2800	3040	3600	3600	3600	3600	3600
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	–	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	–	0,32	0,32	0,23	0,32	0,24	0,24	0,25
Max. spel j_t [arcmin]	–	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1						
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	–	30	30	24	30	28	21	22
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	–	1720						
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	–	216						
Livslängd L_h [h]	–	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"						
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	–	3,6						
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	–	≤ 55						

Tekniska data TP ⁺ 010, 2-stegs, i = 40–100								
	Klämnav-Ø [mm]	Utväxling i						
		40	50	61	64	70	91	100
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	—	+80						
Omgivande temperatur [°C]	—	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"						
Smörjning	—	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja						
Rotationsriktning	—	In- och utgång i samma riktning						
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	11	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09
	14	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,16
	19	0,49	0,49	0,49	0,52	0,49	0,49	0,49
^a Tomgångsvridmoment minskar under drift								
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen								

Tbl-25: TP⁺ 010, 2-stegs, i = 40–100: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

10.6.3 Tekniska data för TP⁺ 025 för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 025, 1-stegs						
	Klämnav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	19	185	232	264	212	212
	24 / 28 / 38	280	304	264	212	212
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n_{1N})	—	119	119	119	84	84
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	19	185	232	324	320	350
	24 / 28 / 38	350	350	350	320	350
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T_{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	—	1610	1750	1750	1750	1750
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	—	3150	3150	3150	3150	3150
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n₁=3000 min⁻¹ och 20 °C växeltemperatur)^a	—	2,8	2,3	1,7	1,7	1,2
Max. spel j_t [arcmin]	—	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1				
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	—	80	86	76	62	62
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N]^b	—	3320				
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	—	210				

Tekniska data TP ⁺ 025, 1-stegs						
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
Livslängd L _h [h]	–	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"				
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	–	6,5				
Ljudnivå L _{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	–	≤ 61				
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	–	+80				
Omgivande temperatur [°C]	–	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"				
Smörjning	–	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja				
Rotationsriktning	–	In- och utgång i samma riktning				
Masströghetsmoment J ₁ [kgcm ²] refererar till drivning/ingångssida	19 24 28 38	2,59 3,28 2,89 10,3	2,11 2,80 2,41 9,87	1,69 2,38 1,99 9,45	1,69 2,38 1,99 9,45	1,45 2,14 1,75 9,21
^a Tomgångsvridmoment minskar under drift						
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen						

Tbl-26: TP⁺ 025, 1-stegs: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 025, 2-stegs, i = 16–35									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	32	35
Max. accelerationsmoment T _{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	–	230	230	240	285	230	210	230	285
Nominellt utgångsmoment T _{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	–	140	147	119	140	147	133	133	154
NÖDSTOPP-moment T _{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	–	350	350	350	350	350	350	350	350
Tillåtet medel ingångsvarvtal n _{1N} [min ⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	–	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240	2240
Max. ingångsvarvtal n _{1Max} [min ⁻¹]	–	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800

Tekniska data TP ⁺ 025, 2-stegs, i = 16–35									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	32	35
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	–	1,2	1,0	1,1	0,90	0,80	0,84	0,80	0,60
Max. spel j_t [arcmin]	–	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1							
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	–	81	81	70	83	80	54	80	82
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	–	3320							
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	–	210							
Livslängd L_h [h]	–	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"							
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	–	6,7							
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	–	≤ 58							
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	–	+80							
Omgivande temperatur [°C]	–	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"							
Smörjning	–	Högkvalitativt smörfett på basis av mineralolja							
Rotationsriktning	–	In- och utgång i samma riktning							
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	14	0,66	0,55	0,60	0,53	0,44	0,55	0,44	0,43
	19	0,83	0,71	0,77	0,70	0,61	0,72	0,61	0,60
	24	2,20	2,08	2,14	2,07	1,98	2,09	1,98	1,97
	28	2,00	1,91	1,96	1,89	1,82	1,85	1,89	1,81

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift

^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-27: TP⁺ 025, 2-stegs, i = 16–35: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 025, 2-stegs, i = 40–100								
	Klämnav-Ø [mm]	Utväxling i						
		40	50	61	64	70	91	100
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	—	230	285	210	150	210	185	185
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	—	140	154	119	84	140	70	84
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	—	350	350	350	320	350	350	350
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	—	2240	2480	2800	3100	2800	3360	3360
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	—	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	—	0,59	0,50	0,48	0,50	0,42	0,48	0,38
Max. spel j_t [arcmin]	—	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1						
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	—	76	80	61	80	71	55	60
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	—	3320						
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	—	210						
Livslängd L_h [h]	—	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"						
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	—	6,7						
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	—	≤ 58						
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	—	+80						
Omgivande temperatur [°C]	—	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"						
Smörjning	—	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja						
Rotationsriktning	—	In- och utgång i samma riktning						

Tekniska data TP ⁺ 025, 2-stegs, i = 40–100								
	Klämnnav-Ø [mm]	Utväxling i						
		40	50	61	64	70	91	100
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	14	0,38	0,38	0,39	0,40	0,37	0,38	0,37
	19	0,55	0,55	0,55	0,57	0,54	0,55	0,54
	24	1,92	1,92	1,92	2,00	1,91	1,92	1,91
	28	1,76	1,76	1,76	1,83	1,75	1,75	1,75

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-28: TP⁺ 025, 2-stegs, i = 40–100: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

10.6.4 Tekniska data för TP⁺ 050 för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 050, 1-stegs						
	Klämnnav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	—	560	560	560	432	432
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	—	259	259	259	168	168
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	24	605	756	900	550	700
	32 / 38 / 48	900	900	900	550	700
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	—	1330	1400	1750	1750	1750
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	—	2800	2800	2800	2800	2800
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	—	6,5	5,3	3,8	3,8	2,6
Max. spel j_t [arcmin]	—	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1				
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	—	190	187	159	123	123
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	—	4904				
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	—	1068				
Livslängd L_h [h]	—	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"				
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	—	14				
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	—	≤ 64				

Tekniska data TP ⁺ 050, 1-stegs						
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	–	+80				
Omgivande temperatur [°C]	–	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"				
Smörjning	–	Högkvalitativt smörfett på basis av mineralolja				
Rotationsriktning	–	In- och utgång i samma riktning				
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	24	9,47	7,85	6,39	6,39	5,54
	32	12,6	11,0	9,55	9,55	8,10
	38	13,7	12,1	10,6	10,6	9,78
	48	28,3	26,7	25,3	25,3	24,4

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-29: TP⁺ 050, 1-stegs: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 050, 2-stegs, i = 16–35									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	32	35
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	–	600	600	480	600	600	496	496	600
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	–	280	280	245	280	280	280	280	280
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	19	741	900	900	900	900	900	900	900
	24 / 38	900	900	900	900	900	900	900	900
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	–	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	19 / 24	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	38	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	–	2,8	2,4	2,2	2,6	2,0	1,9	2,0	1,5
Max. spel j_t [arcmin]	–	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1							
Vridstyrhet C_{t12} [Nm/arcmin]	–	180	185	145	180	180	130	180	175

Tekniska data TP ⁺ 050, 2-stegs, i = 16–35									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	32	35
Max. axiell kraft F_{2A}Max [N]^b	—	4904							
Max. tiltmoment M_{2K}Max [Nm]	—	1068							
Livslängd L_h [h]	—	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"							
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	—	14,1							
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	—	≤ 58							
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	—	+80							
Omgivande temperatur [°C]	—	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"							
Smörjning	—	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja							
Rotationsriktning	—	In- och utgång i samma riktning							
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	19	2,53	2,08	2,30	2,01	1,67	2,12	1,67	1,64
	24	3,22	2,77	2,99	2,70	2,37	2,81	2,37	2,33
	38	10,3	9,83	10,1	9,77	9,43	9,88	9,43	9,40
^a Tomgångsvridmoment minskar under drift									
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen									

Tbl-30: TP⁺ 050, 2-stegs, i = 16–35: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 050, 2-stegs, i = 40–100									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		40	50	61	64	70	91	100	
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	—	600	600	440	320	540	340	340	
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	—	280	280	245	168	280	154	168	
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	—	900	900	900	550	900	710	710	
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	—	2320	2560	2560	3120	2560	3120	3120	
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	19 / 24	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
	38	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	

Tekniska data TP ⁺ 050, 2-stegs, i = 40–100								
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i						
		40	50	61	64	70	91	100
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	–	1,5	1,2	1,0	1,2	1,1	0,96	0,88
Max. spel j_t [arcmin]	–	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1						
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	–	175	175	123	175	145	100	115
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	–	4904						
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	–	1068						
Livslängd L_h [h]	–	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"						
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	–	14,1						
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	–	≤ 58						
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	–	+80						
Omgivande temperatur [°C]	–	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"						
Smörjning	–	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja						
Rotationsriktning	–	In- och utgång i samma riktning						
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	19	1,44	1,42	1,46	1,51	1,41	1,43	1,40
	24	2,13	2,12	2,15	2,20	2,10	2,12	2,09
	38	9,20	9,18	9,22	9,50	9,17	9,19	9,16

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-31: TP⁺ 050, 2-stegs, i = 40–100: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

10.6.5 Tekniska data för TP⁺ 110MF för användning i explosionsfarliga omgivningar

Orderkod: TP..xxxx-xFx-xxxxx-xxx-xx

Tekniska data TP ⁺ 110 MF, 1-stegs						
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	–	1280	1280	1280	1120	1120
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	–	490	525	525	525	525

Tekniska data TP ⁺ 110 MF, 1-stegs						
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i				
		4	5	7	8	10
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	–	2300	2300	2300	1800	2300
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	–	980	1050	1400	1400	1400
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	–	2400	2450	2450	2450	2450
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	–	16	12	8,8	8,8	6
Max. spel j_t [arcmin]	–	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1				
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	–	610	610	550	445	445
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	–	8040				
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	–	2624				
Livslängd L_h [h]	–	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"				
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	–	30				
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	–	≤ 68				
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	–	+80				
Omgivande temperatur [°C]	–	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"				
Smörjning	–	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja				
Rotationsriktning	–	In- och utgång i samma riktning				
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	38	44,5	34,6	25,5	25,5	20,6
	48	58,8	41,9	32,9	32,9	28,0
	55	61,5	51,5	42,3	42,3	37,3

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift

^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-32: TP⁺ 110 MF, 1-stegs: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP⁺ 110 MF, 2-stegs, i = 16–35									
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	32	35
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	—	1280	1280	1120	1280	1280	1280	1280	1280
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	—	686	686	595	735	735	875	875	875
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	—	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2200	2300
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	—	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	—	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	—	7,0	5,8	5,2	5,2	4,5	4,4	4,5	3,1
Max. spel j_t [arcmin]	—	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1							
Vridstyrhet C_{t12} [Nm/arcmin]	—	585	580	465	570	560	440	560	560
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	—	8040							
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	—	2624							
Livslängd L_h [h]	—	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"							
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	—	34							
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	—	≤ 61							
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	—	+80							
Omgivande temperatur [°C]	—	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"							
Smörjning	—	Högkvalitativt smörfett på basis av mineralolja							
Rotationsriktning	—	In- och utgång i samma riktning							

Tekniska data TP ⁺ 110 MF, 2-stegs, i = 16–35									
	Klämnav-Ø [mm]	Utväxling i							
		16	20	21	25	28	31	35	
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/ingångssida	24	8,51	8,21	8,98	7,82	6,57	8,09	6,57	6,37
	32	11,7	11,4	12,1	11,0	9,73	11,3	9,73	9,54
	38	12,7	12,5	13,2	12,1	10,8	12,3	10,8	10,6
	48	27,4	27,1	27,8	26,7	25,4	26,9	25,4	25,3

^a Tomgångsvridmoment minskar under drift
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen

Tbl-33: TP⁺ 110, 2-stegs MF, i = 16–35: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

Tekniska data TP ⁺ 110 MF, 2-stegs, i = 40–100								
	Klämnav-Ø [mm]	Utväxling i						
		40	50	61	64	70	91	100
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	—	1280	1280	1120	1120	1280	1040	1120
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	—	595	735	770	560	630	490	560
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	—	2300	2300	2300	1800	2300	2300	2300
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	—	2000	2320	2560	2720	2560	2720	2720
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	—	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	—	3,0	2,5	2,1	2,5	2,0	1,8	1,8
Max. spel j_t [arcmin]	—	Standard ≤ 3 /reducerad ≤ 1						
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	—	520	525	415	525	480	360	395
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	—	8040						
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	—	2624						
Livslängd L_h [h]	—	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"						
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	—	34						
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	—	≤ 61						

Tekniska data TP ⁺ 110 MF, 2-stegs, i = 40–100								
	Kläm-nav-Ø [mm]	Utväxling i						
		40	50	61	64	70	91	100
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	—	+80						
Omgivande temperatur [°C]	—	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"						
Smörjning	—	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja						
Rotationsriktning	—	In- och utgång i samma riktning						
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²] refererar till drivning/utgångssida	24	5,63	5,54	5,63	5,78	5,44	5,51	5,40
	32	8,80	8,70	8,80	8,95	8,61	8,67	8,56
	38	9,87	9,77	9,87	10,0	9,68	9,74	9,63
	48	24,5	24,4	24,5	24,9	24,3	24,4	24,3
^a Tomgångsvridmoment minskar under drift								
^b Refererar till centrum av utgångsaxeln resp. flänsen								

Tbl-34: TP⁺ 110, 2-stegs MF, i = 40–100: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

10.6.6 Tekniska data för TP⁺ 110 MA för användning i explosionsfarliga omgivningar

Orderkod: TP..xxxx-xAx-xxxxx-xxx-xx

Tekniska data TP ⁺ 110 MA, 3-stegs	
Utväxling i	154
Max. accelerationsmoment T_{2B} [Nm] (max. 100 cykler per timme)	2080
Nominellt utgångsmoment T_{2N} [Nm] (Vid n _{1N})	1225
NÖDSTOPP-moment T_{2Not} [Nm] (1000 gånger möjligt under växelns livslängd)	3900
Tillåtet medel ingångsvarvtal n_{1N} [min⁻¹] (Vid T _{2N} och 20 °C omgivningstemperatur)	2800
Max. ingångsvarvtal n_{1Max} [min⁻¹]	3600
Genomsnittl. tomgångsvarvtal T₀₁₂ [Nm] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ och 20 °C växeltemperatur) ^a	1,8
Max. spel j_t [arcmin]	≤ 1
Vridstyrhet C_{t21} [Nm/arcmin]	650
Max. axiell kraft F_{2AMax} [N] ^b	8040
Max. tiltmoment M_{2KMax} [Nm]	2400
Livslängd L_h [h]	Se kapitel 7.2.3 "Byt ut växeln"
Vikt inkl. standard adapterplatta m [kg]	35,4
Ljudnivå L_{PA} [dB(A)] (Vid n ₁ =3000 min ⁻¹ utan last)	≤ 59
Max. tillåten växelhustemperatur [°C]	+80

Tekniska data TP ⁺ 110 MA, 3-stegs	
Utväxling i	154
Omgivande temperatur [°C]	Se kapitel 10.4 "Angivelser för idrifttagande och drift"
Smörjning	Högkvalitativt smörjfett på basis av mineralolja
Rotationsriktning	In- och utgång i samma riktning
Masströghetsmoment J₁ [kgcm²]^a refererar till drivning/ingångssida; Klämnavets navdiameter: 19 mm	9,5
^a Tomgångsvridmoment minskar under drift	
^b Refererar till centrum av utgångssaxeln resp. flänsen	

Tbl-35: TP⁺ 110 MA: Teknisk data för användning i explosionsfarliga omgivningar

10.7 Försäkran om överensstämmelse



EU-Konformitätserklärung

(Originaltext)

Wir WITTENSTEIN alpha GmbH
 Walter-Wittenstein-Straße 1
 97999 Iggersheim
 GERMANY

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unten bezeichnete Produkt den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der einschlägigen EU Richtlinien entspricht.

Bezeichnung: TP⁺

Baugröße: TP⁺ 004, TP⁺ 010, TP⁺ 025, TP⁺ 050, TP⁺ 110

Getriebevariante: M

Getriebeausführung: F

sowie

Baugröße: TP⁺ 110

Getriebevariante: M

Getriebeausführung: A

Seriенnummer: SN: 1234567, 7-stellige Nummer

Einschlägige EU Richtlinie:
2014/34/EU (ATEX)
2011/65/EU (RoHS)

Angewandte harmonisierte Normen:
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
EN IEC 60079-0:2018

Kennzeichnung:  II 3G Ex h IIC T3 Gc X

Referenznummer 06.1799

Iggersheim, den 25.10.2019

Ort und Datum der Ausstellung


Norbert Pästoors, Geschäftsführer

Revisionshistorik

Revision	Datum	Kommentar	Kapitel
01	07.05.2009	Nyproduktion	Alla
02	26.11.2010	Teknisk data; Layout Wittenstein	Alla
03	23.03.2016	2014/34/EU	2.1, 2.4, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4.1, 9.1, 9.5, 9.6
04	13.11.2019	EN ISO 80079	Alla



WITTENSTEIN alpha GmbH · Walter-Wittenstein-Straße 1 · 97999 Igelsheim · Germany
Tel. +49 7931 493-0 · info@wittenstein.de

WITTENSTEIN – ett med framtiden

www.wittenstein-alpha.de